



## PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc  
04015 Priverno (LT)  
Tel. 0773 924449  
[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)  
Azienda certificata 9001



24  
NORMA DI RIFERIMENTO:  
**UNI EN 1338**

### SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni


## SELCIATO

### CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice:	<b>MSQ</b>
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	SELCIATO
Finitura:	QUARZATA / ANTICATA
Spessore (cm):	6
Dimensioni (cm):	11x12,5-13,5 / 11x9,5-10,5 / 11x12,5 / 11x13,5
Colorazioni standard:	Giordania, Pietra calcarea, Cotto sumato, Bianco, Basalto



Numero pezzi per m <sup>2</sup>	pz/m <sup>2</sup>	Variabile
Necessità sabbia al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	5
Massa al metro quadro	Kg/m <sup>2</sup>	131
Distanziali	mm	2,5 A tasca
Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Spuperficie di usura		Effetto pietra

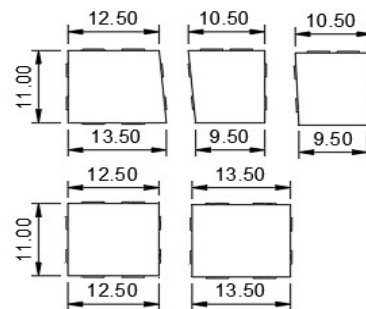

### CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali	
Quantità	m <sup>2</sup> / bancale	11 (in 12 strati da 0,92 m2 reggettati)
Peso Bancale	Kg	1440



### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,6	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (per la finitura doppio strato Quarzata)	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/mq	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

Nome commerciale prodotto Remade:

**Certificazione REMADE**

Masselli

**ATTENZIONE:** La finitura anticata comporta una particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di pavimentazione l'effetto Antico.

Questo fa sì che nelle forniture si trovino dei masselli oltremodo invecchiati dove possono addirittura mancare degli spigoli interi.

Il limite di accettazione del massello è quando il lato dello spigolo mancante per intero risulta inferiore al 15% del lato più lungo del massello stesso.

Le efflorescenze sono un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, quindi non costituisce difetto.

La PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.